

## RECALL de equipos con Correcciones tipo RT

### Motivos

El proveedor del servicio de corrección GPS/GNSS ha informado sobre un cambio a realizarse en una de las bandas de frecuencia satelitales utilizadas, esto **afectará a todos los equipos** con el mencionado servicio, dejándolos **no operativos** a partir de la fecha posterior a dicho cambio.

### Fechas

Dicho cambio entrará en vigencia a partir del **31 de Mayo de 2018**. Para evitar inconvenientes será necesario entonces que se realice una actualización de VADER.

### Alcance

Afectará a todos los productos Plantium con señales **RT2** y **RT15**.

### Plan de acción

1. Para evitar cortes en el servicio, todos los módulos VADER de clientes que cuenten con dichas señales **deberán ser actualizados**, a la versión **VADER 1.0.2b33** antes del 31 de Mayo de 2018, según el procedimiento abajo indicado.

### Condición

Será necesario que el SBOX7 cuente con versión 1.5, de lo contrario primeramente deberá actualizarse a esta versión.

### Procedimiento


Descargar desde el sitio <http://www.plantiumhelp.com/actualizaciones/> el archivo [SBOX\\_deploy\\_Vader.zip](#) y copiarlo en un Pendrive USB. No se debe abrir el archivo comprimido ZIP. Solamente se debe copiar al directorio raíz del Pendrive USB.

Insertar el Pendrive USB con el archivo descargado en el SBOX7 (conector USB en el lateral derecho).

Ingresar al menú [Diagnóstico](#) | [Vader](#).




En la pantalla [Update](#), deslizar el panel derecho hacia abajo y presionar el botón [USB](#).

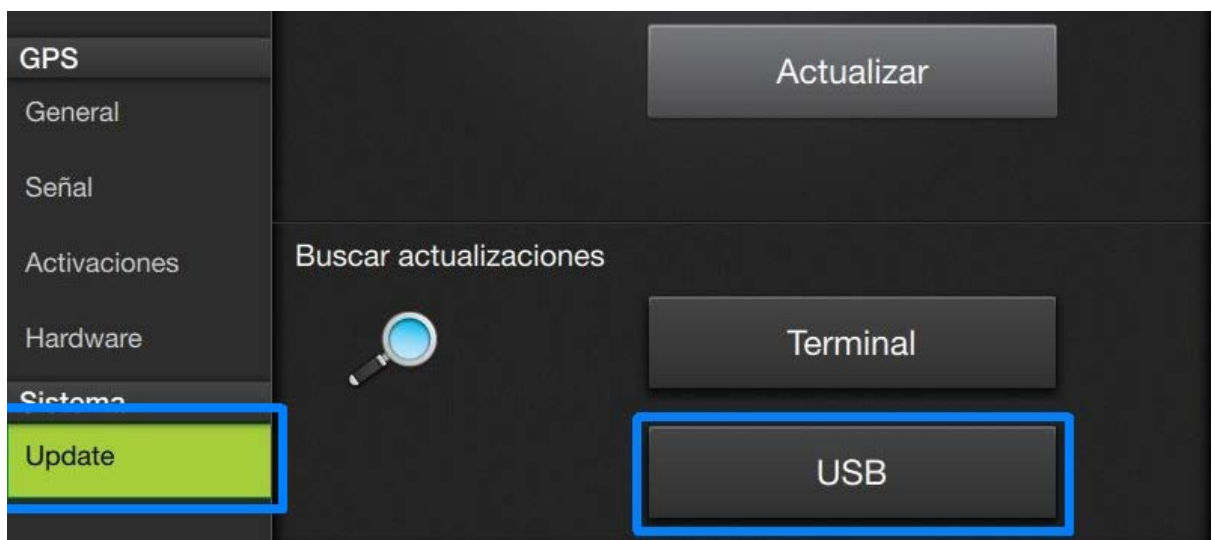


A continuación, seleccionar la versión de software **1.0.2b33** y presionar el botón **Actualizar**.



Se mostrará en pantalla el avance del estado de actualización, y al cabo de algunos minutos deberá informarse **¡Actualización exitosa!**

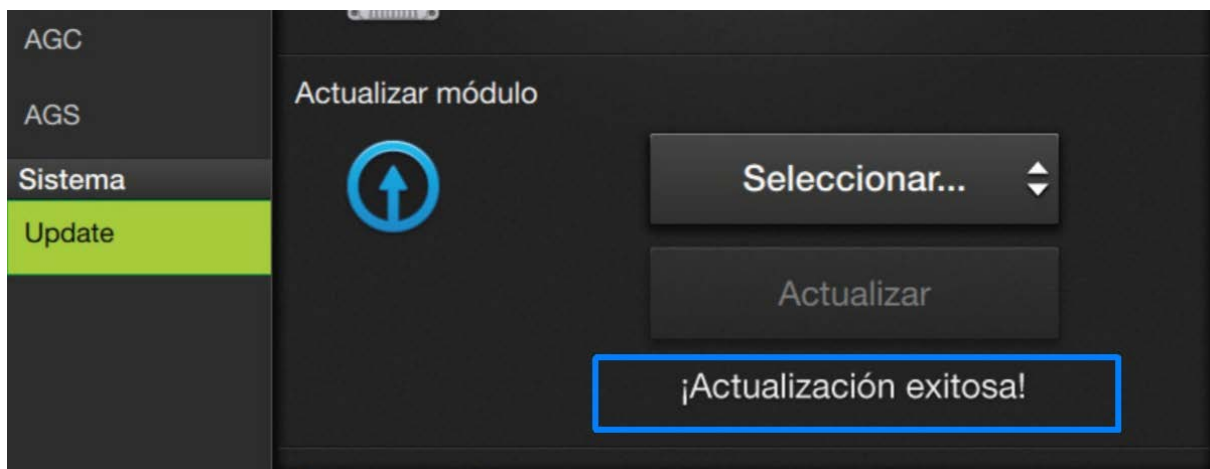

Si **no se muestra** la indicación **¡Actualización exitosa!** **contáctese con Soporte Plantium**.

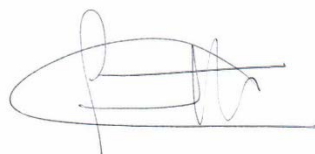

Ceballos Romina  
Servicio técnico.